


EDIFICIO n.22 Via Giuseppe Grixoni - Stato Attuale

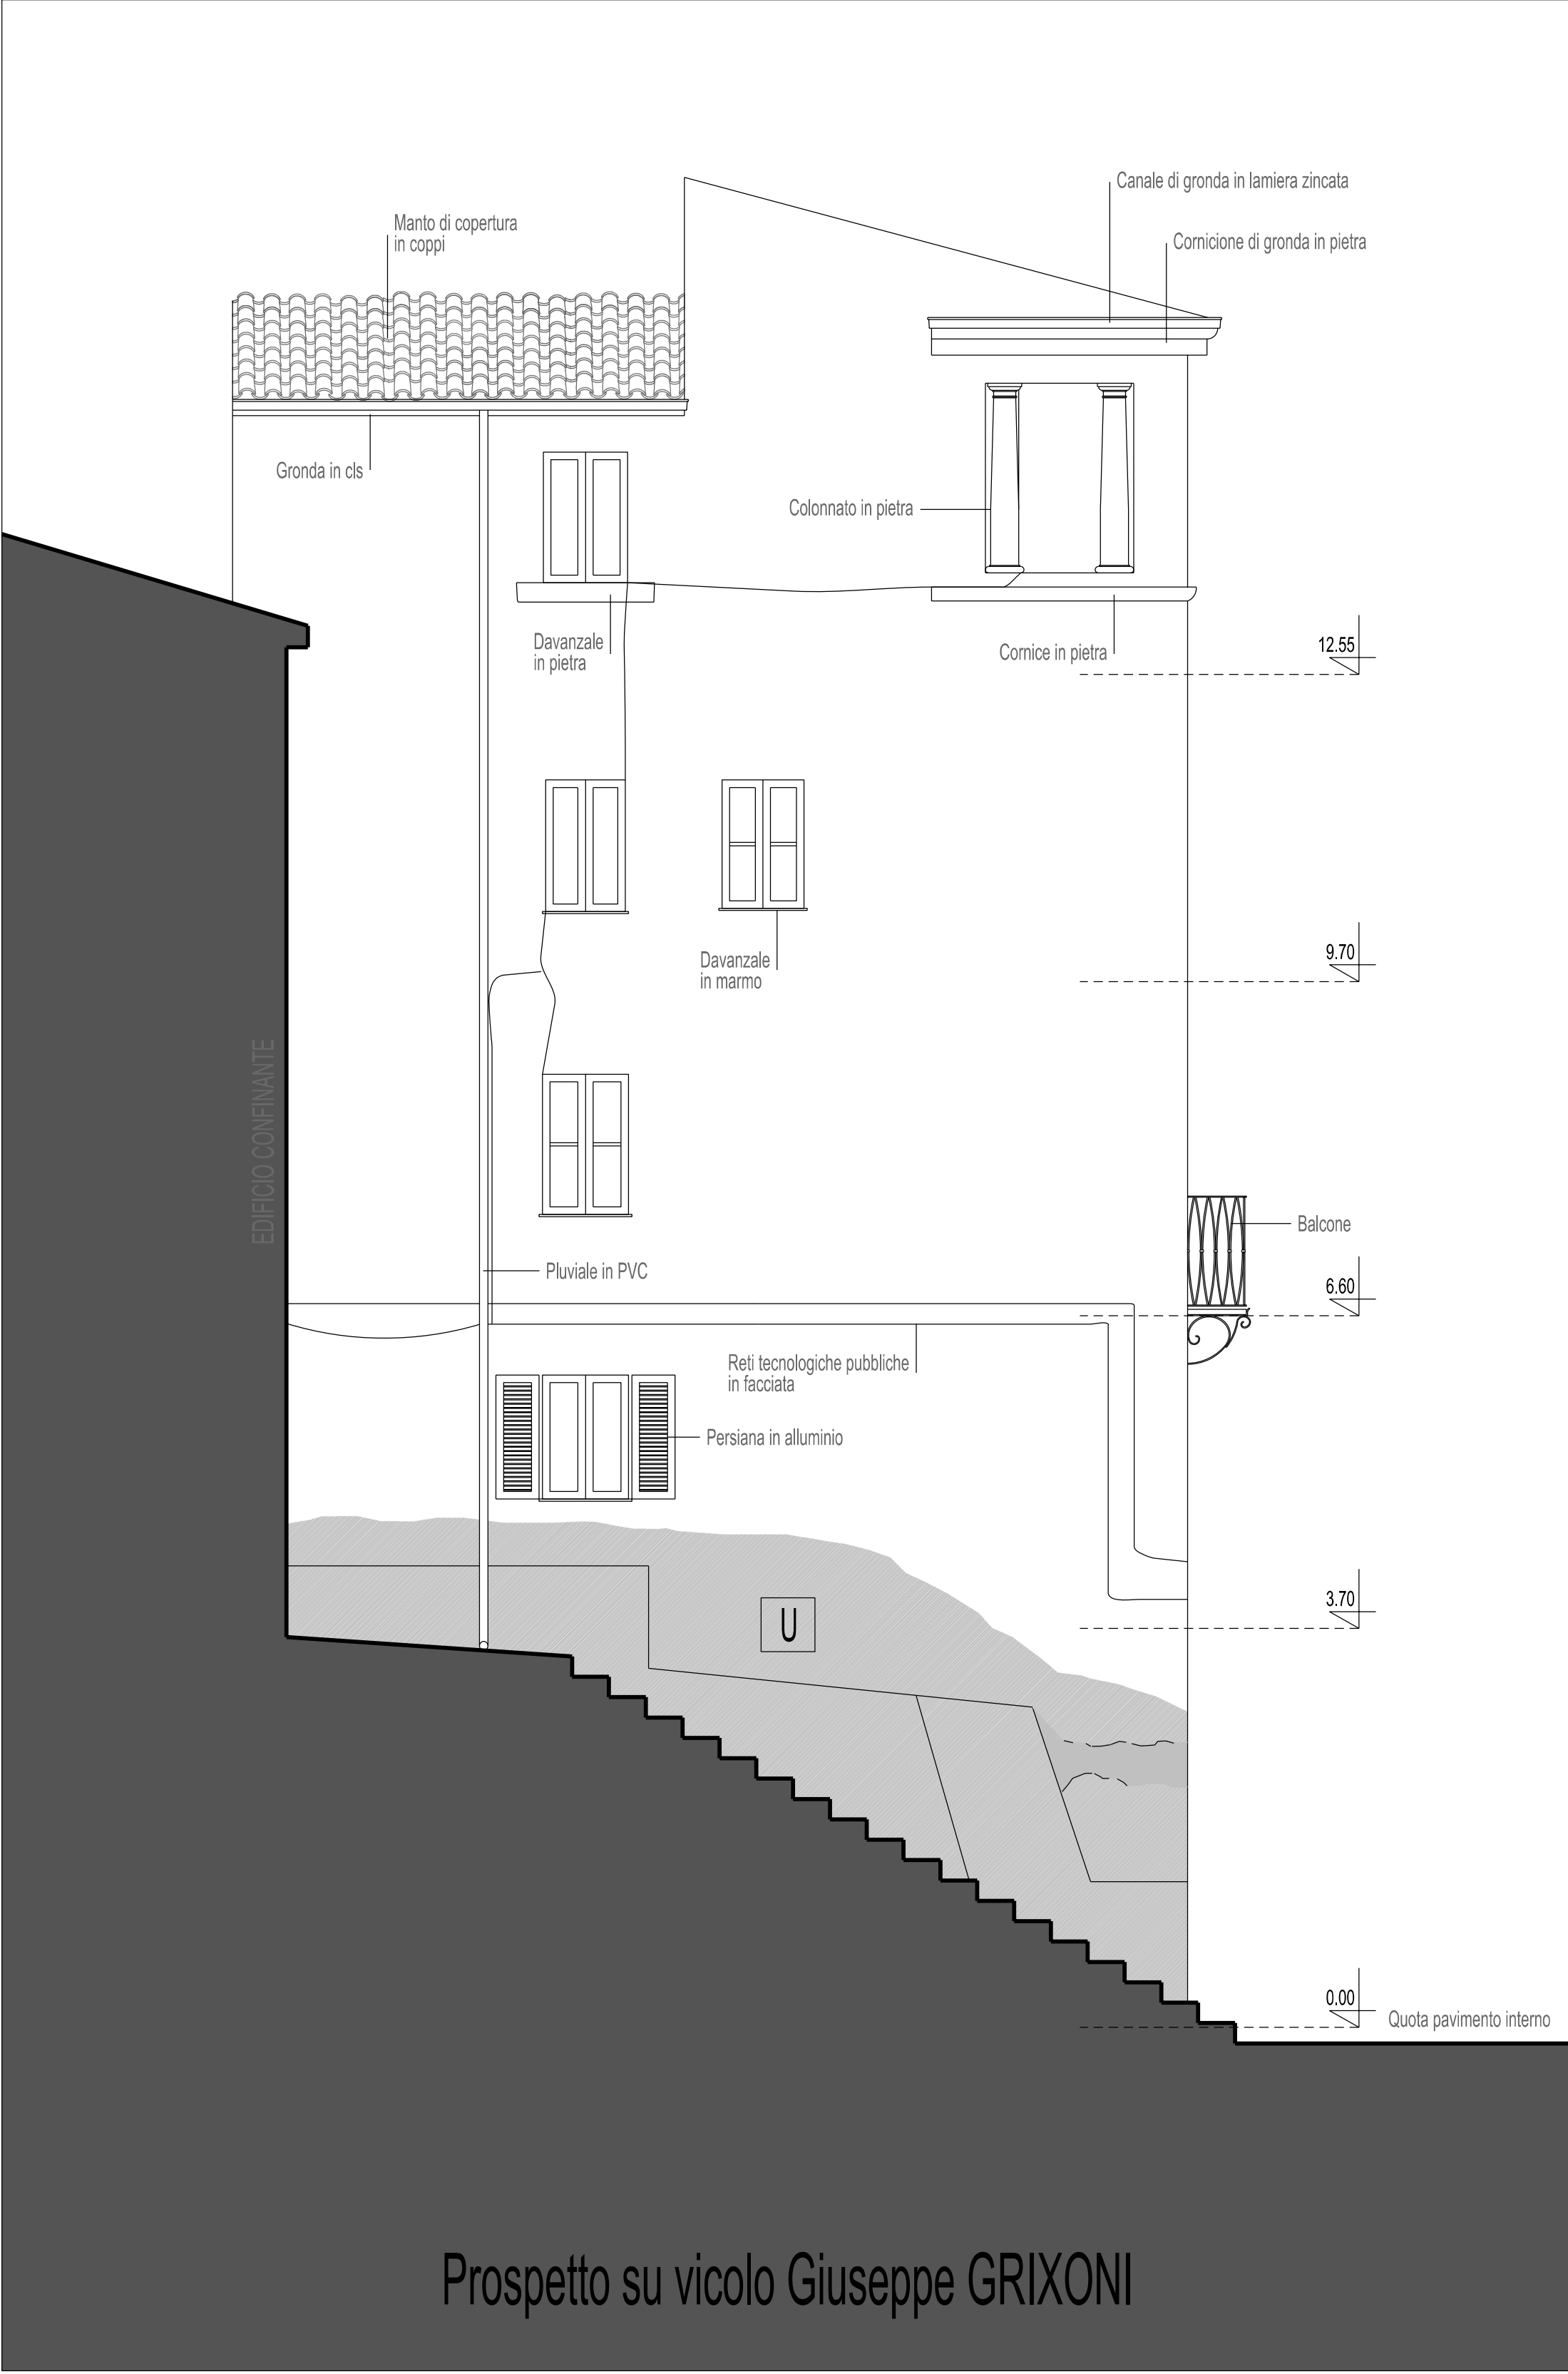

Prospetto su vicolo Giuseppe GRIXONI

SCALA 1/50

LEGENDA

- Murature

m1

m2

m3

ca

Muratura in pietrame misto

Muratura in elementi di tufo

Parete divisoria in mattoni forati

Struttura in cemento armato
- Analisi del degrado

U

D

F

L

I

Umidità di risalita dalle fondazioni con fenomeni di distacco e distacco degli intonaci

Distacchi episodici dell'intonaco o dello strato superficiale

Infiltrazioni con ossidazione del ferro e degrado del calcestruzzo


Lesione di assestamento

Infiltrazioni dalla copertura con degrado della gronda in calcestruzzo e del sottostante apparato murario


Città di Ozieri
Provincia di Sassari
Assessorato dei Lavori Pubblici

Servizi tecnici comunali
Settore Servizi Sociali

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA
Per La Locazione a Canone Sociale
Del. G.R. 49/20 del 05/12/2007

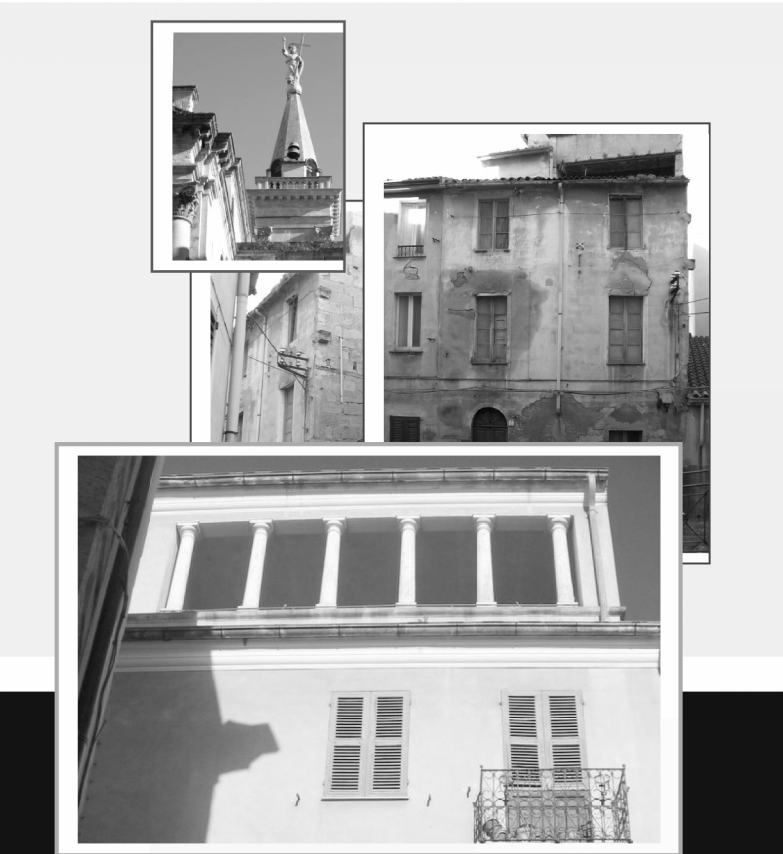

PROGETTO ESECUTIVO

Bighinados de
Othieri
PROGETTO DI RECUPERO DI ALLOGGI
DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE
EDIFICIO N. 22 – Via GIUSEPPE GRIXONI
Marzo 2013
Sergio Camboni Architetto
Vincenzo Loi Geometra

STATO ATTUALE:
Prospetto su Vicolo Giuseppe Grixoni – Rilievo
architettonico; materico; degrado